



WORKFLOW für NUR DEMONTAGE von TEIL-ANLAGE X :

- 1 Mache ein copy von die ORIGINAL FILE von zum Beispiel Teilanlage P0001
P0001 ist filename : 93503077.dwg
im Ordner : I:\Projekte\ACAD-PID\Bayer\PID DWG\Bau935\OK
- 2 Filename wirt 93503077 DEMONTAGE.dwg
So keine "p" im Filename, und auf nicht im Zeichnung selbst.
- 3 Im AutoCAD Plant 3D im Projectmanager :

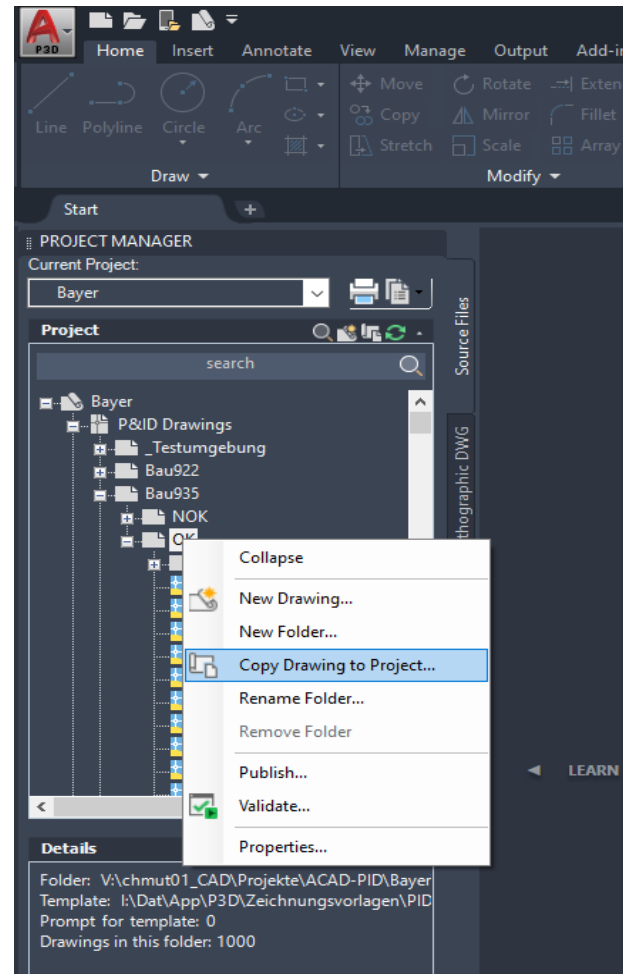

- 4 Select 93503077 DEMONTAGE.dwg
- 5 Add external references to the poroject (recommended) ist in Dialogbox Erste Auswahl
- 6 Project data Merged, Select OK
- 7 Select 93503077 DEMONTAGE.dwg im PROJECTMANAGER TREE, DOUBLE CLICK
- 8 Select Model space (Rechts Unten im Biltschirm)
- 9 Check im ORIGINALE FILE von 93503077 ob die Rahmen ein Overlay sind im file
mit Command : XREF

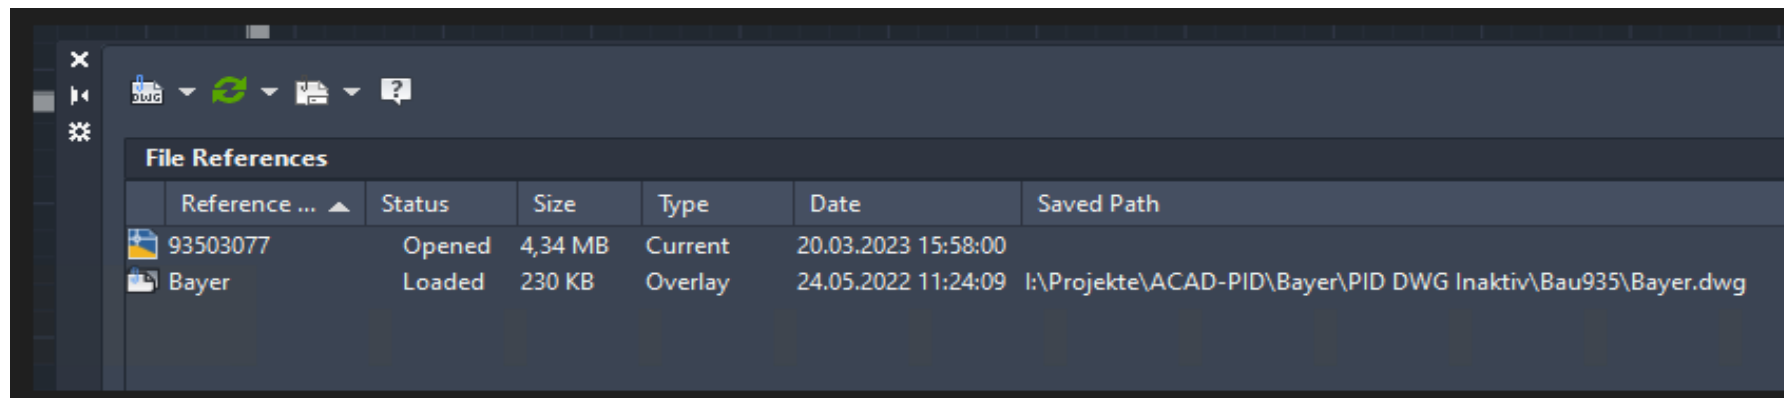

Der Bayer file soll nicht Attach sein aber ein Overlay sein.

So DOUBLE CLICK at Attach

Dialog File references schliessen.

- 10 ERASE die ganze Zeichnung nicht die Rahmen (das ist die Bayer file)
- 11 mit COMMAND XREF mache Bayer file wider ein Overlay sehe Punkt 9.

Alles kommt mit auch alle nummers im Unterblock und Zeichnungsnummer und Revision von Original

Wann änderungen von Original file nach ein andere R&I gehen soll das im Original file geändert


- 12 werden.

13 Keine TIE-IN Punkte sind auf R&I von DEMONTAGE TEILANLAGE

Die TIE-IN Punkte oder Demontage Flansche (DF's) sind auf Demontageliste im EXCEL-sheet.

Auf die DEMONTAGE TEILANLAGE wirt alles DEMONTIERT und sind nur die Demontage Gruppe (DG's) angegeben.


Die Farben von die DG's sind nicht Speziell, sind nur um Gruppen zu unterscheiden.

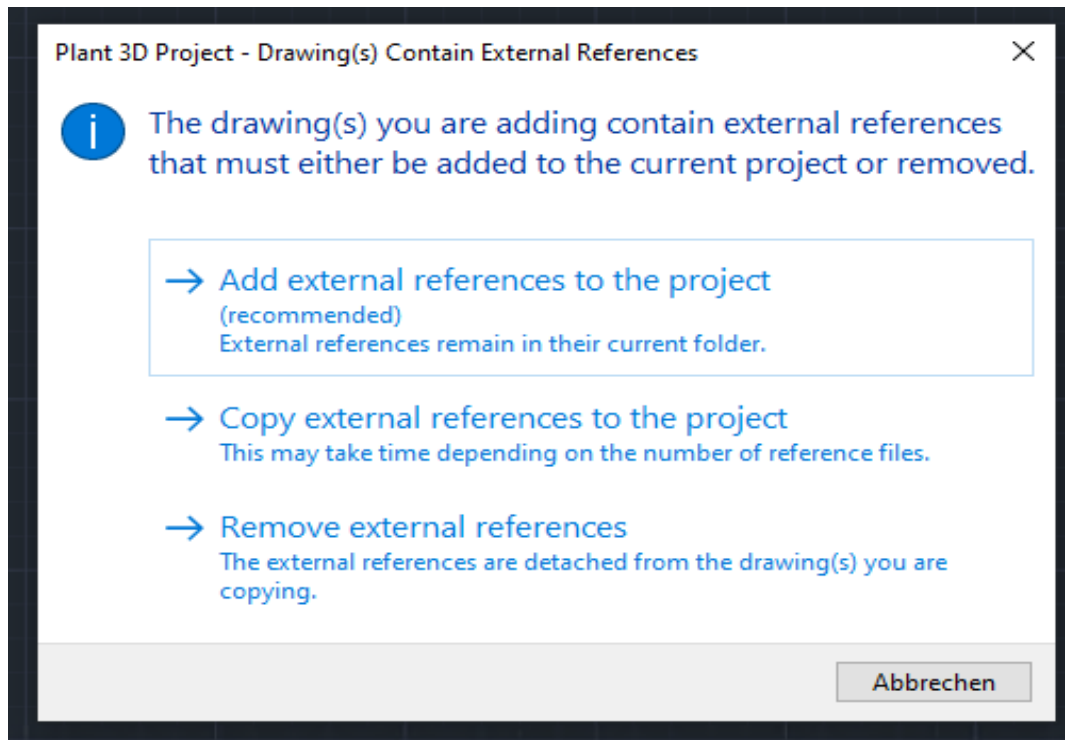

select first option


POSITION DemontageFlansche					P0001 R&I :	AUFMERKUNGEN :
DFnr	X	Y	Hohe	DN	100.31.935.3-77	1 -
DF121						2 -
						3 -
						4 -
						5 -

SEHE FOTO

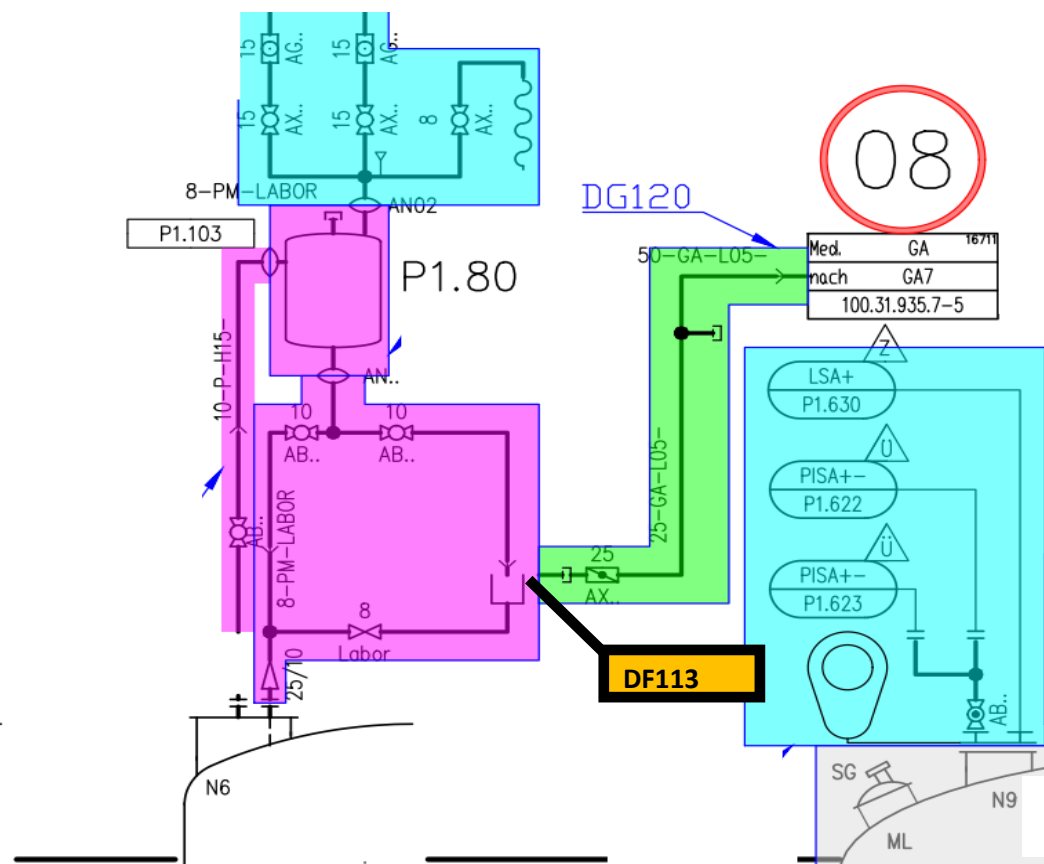

GA007 R&I :
100.31.935.7-5

DF121

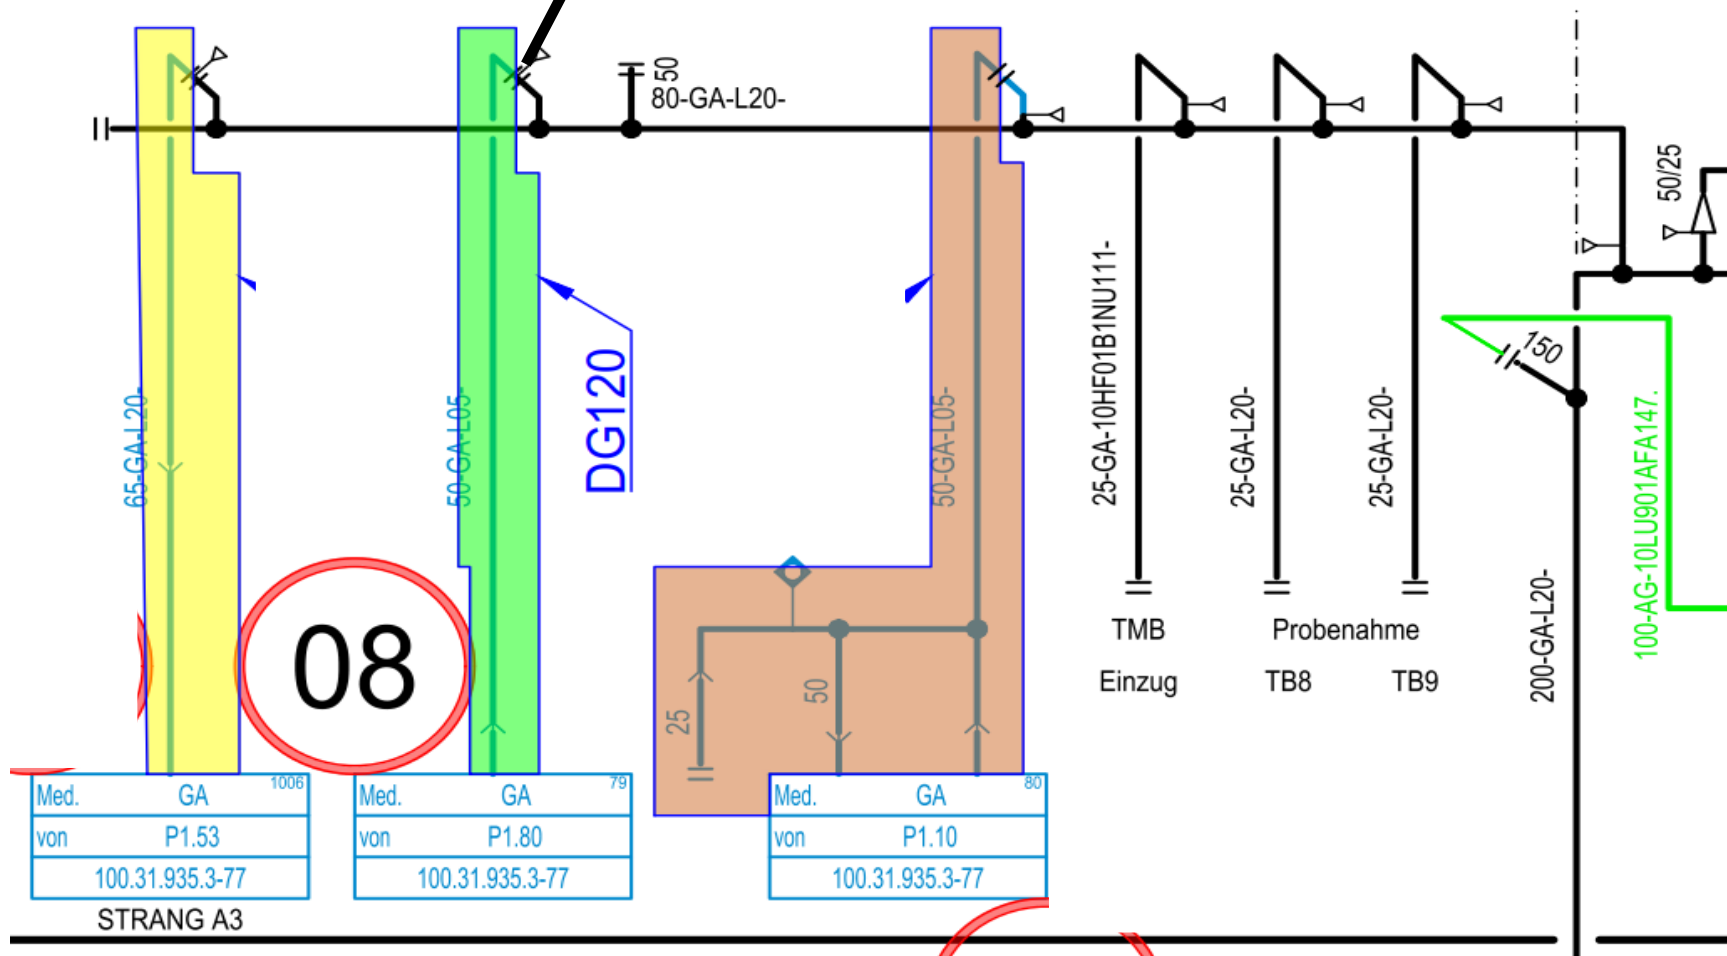

DEMONTAGEGRUPPE-120

4.OG

935C

P0001



DEMONTAGEGRUPPE-120

4.OG

935C

P0001




DEMONTAGEGRUPPE-120

4.OG

935C

P0001

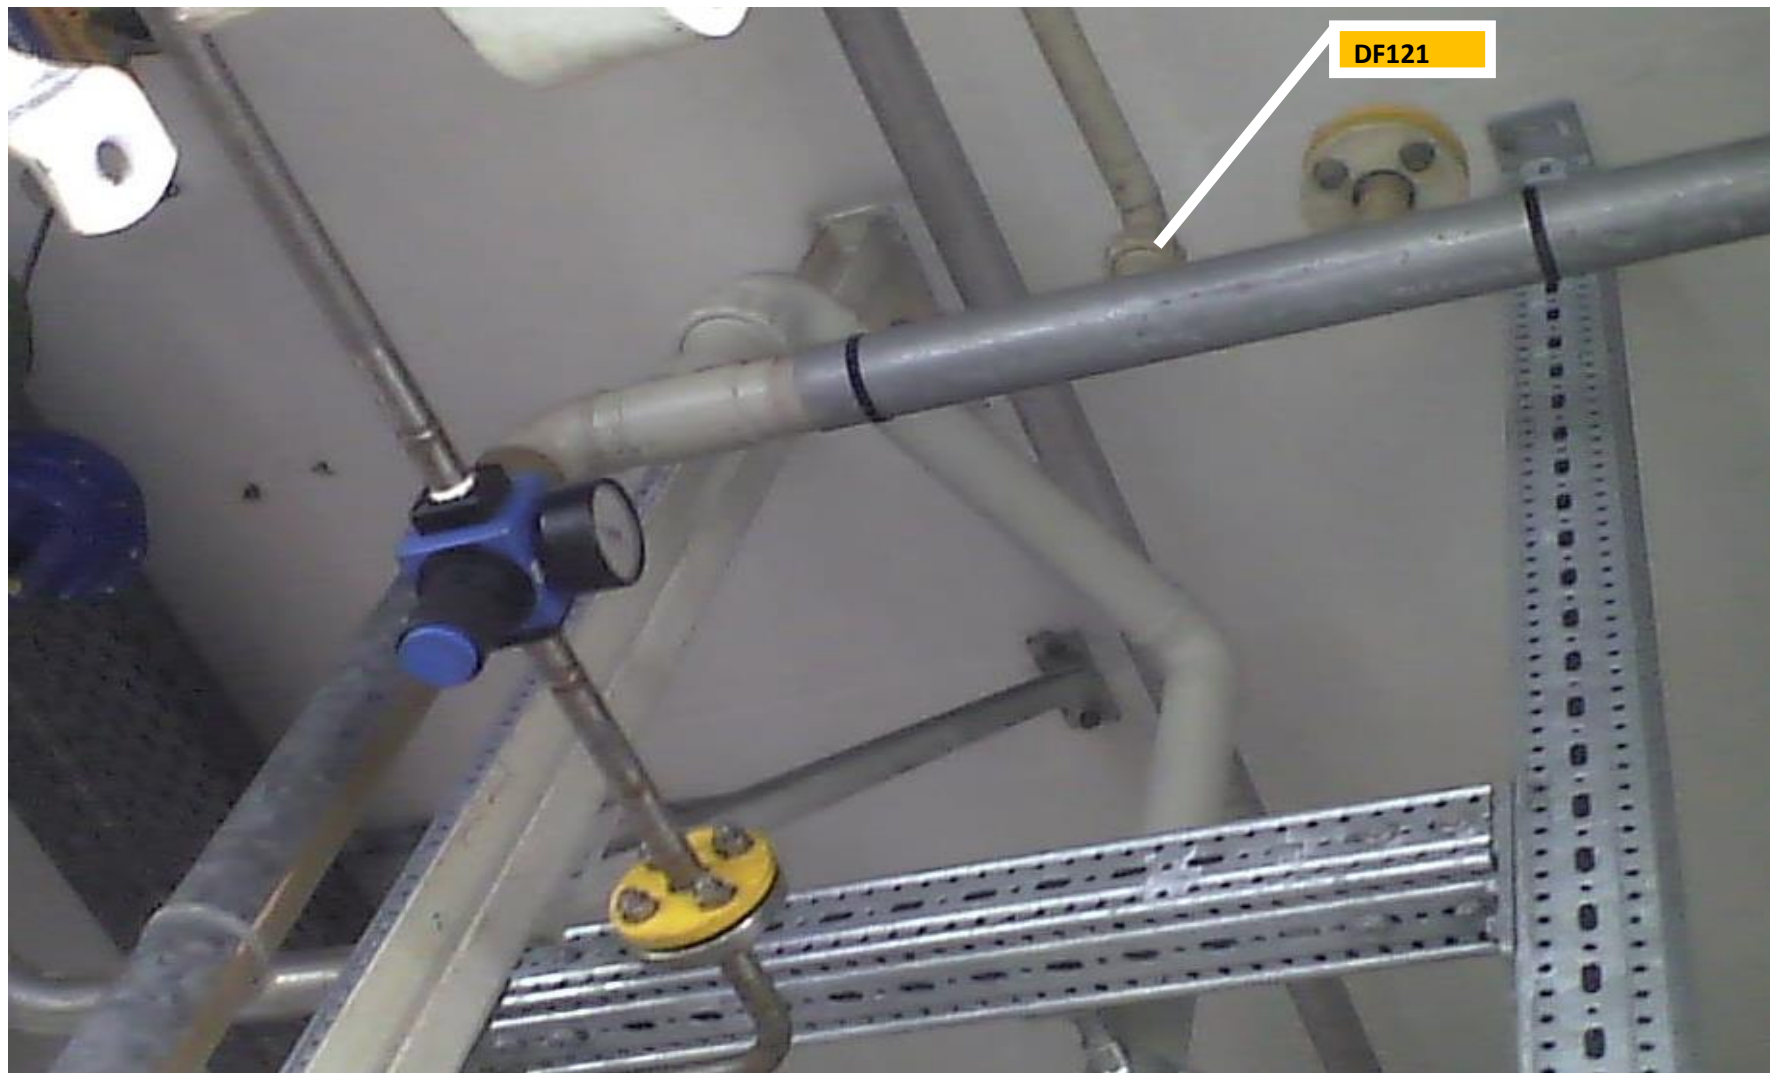

Nummer 08 (im file-Nahme steht LTG-08-xxxxx) steht auf Haupt Demontage R&I und auf die Anschliessende R&I.
Im Ordner "P0001-Anschlusschema-LTG" sind alle R&I's die **gehen nach** oder **kommen von** die Haupt Demontage R&I.